

Инструкция по монтажу панелей с шипо-пазовым соединением



Важно:

Дайте панелям отлежаться 24-72 часа в помещении, в котором планируется монтаж, чтобы они достигли равновесной влажности.

При монтаже панелей необходимо учитывать возможное расширение или усушку панели в зависимости от изменения влажности в помещении.

Обрешетка:

Сделайте **вертикальную или горизонтальную** обрешетку из бруска, в зависимости от направления монтажа панелей. Шаг между брусками 300-600 мм. Панель должна крепиться минимум к 2 брускам обрешетки.

Практический совет:

Шип первой панели всегда должен смотреть вверх.

При горизонтальной укладке и креплении на кляймер, начинайте монтаж панелей сверху вниз. Укладывайте панели вразбежку, чтобы стыки не выстраивались в одну линию, используйте образовавшийся обрезок для начала нового ряда.


При укладывании в одну линию подберите обрешетку таким образом, чтобы стык панелей приходился на брусок.

Контролируйте уровень укладки панелей.

1

Монтаж первой панели:


Начните от угла. Выровняйте панель по уровню и закрепите её саморезами или гвоздями насквозь. Рекомендуем использовать финишные гвозди.

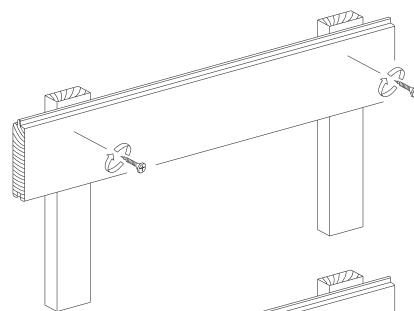

2

Монтаж кляймеров:


Наденьте кляймер на паз первой панели, прикрутите или прибейте его к обрешетке. Рекомендуем использовать кляймер №2.

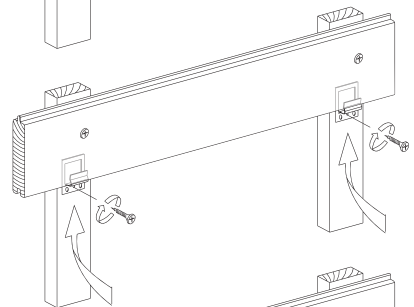

3

Монтаж следующих панелей:

Вставьте шип следующей панели в паз предыдущей. Закрепите её, установив кляймер в её паз. Повторите.

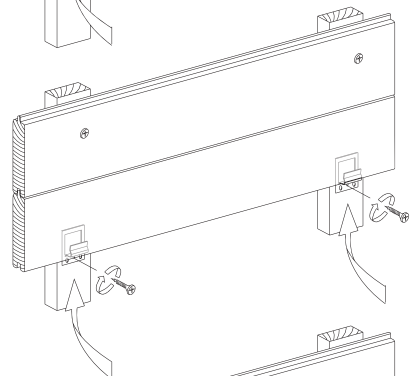

4

Монтаж последней панели:

Последнюю панель подрежьте и закрепите саморезами или гвоздями в незаметном месте (например, в углу).

